


## ТС-036-3Д-а

Прибор **ТС-036-3Д-а** предназначен для дистанционного измерения температуры в различных технологических процессах и подачи звукового сигнала при достижении заданной потребителем температуры. Датчик температуры ДТЗД.

### Технические характеристики

1. Диапазон измеряемой температуры ..... от -70 до 250 °С.
2. Разрешающая способность измерения температуры ..... 1 °С.
4. Напряжение питания ..... DC 12 Вольт (допустимо от 7,5 до 25 Вольт).
5. Потребляемый ток ..... 20 м А.
6. Защита от переплюсовки питания ..... есть.
7. Длина проводов соединяющих прибор с датчиком в базовом варианте ..... 1,4 м.  
При необходимости соединяющие провода можно удлинить витой парой до необходимой величины.
8. Габаритные размеры прибора ..... 58 \* 17 \* 18 мм.
9. Высота цифр индикатора прибора ..... 9,2 мм.

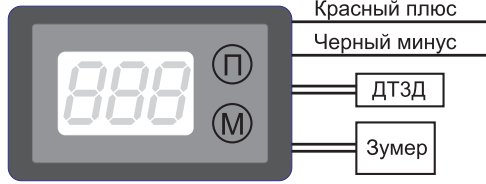

При подаче питания на прибор на цифровом индикаторе появляется значение температуры датчика. Для задания температуры при которой прибор начнет подавать звуковой сигнал необходимо нажать кнопку меню **М**, появится сообщение **УГР** установка градусника. Далее нажимаем кнопку **П** подтверждение и входим в значение этого параметра. Этими же кнопками выставляем необходимую температуру. Через 5 секунд система выходит в основной режим, а заданная температура сохраняется в энергонезависимой памяти (сохраняется при выключенном питании). Если кнопку **М** меню нажать дважды появляется сообщение **УГГ** установка гистерезиса. Подтвердив это сообщение кнопкой **П** можно установить число которое будет вычитаться с числа заданной температуры. Например в **УГР** заданно число 37, а в **УГГ** число 5. В случае если прибор настроен на режим сигнализации нагрева датчика (**Hot**), сигнал будет звучать пока температура не достигнет значения 37, а затем включится если температура станет равной или ниже 32. Если значение гистерезиса 0, то сигнал будет звучать если температура ниже 37 и не будет звучать, если температура равна или выше 37 градусов.

Если прибор настроен на режим сигнализации охлаждения датчика (**COL**), сигнал будет звучать пока температура не станет ниже 32, а затем включится при повышении до 37 градусов. Если значение гистерезиса 0, то сигнал будет звучать если температура выше 37 градусов и не будет звучать если температура ниже 37 градусов.

Если прибор настроен на режим сигнализации внутри заданного диапазона (**П**), то сигнал звучит, если значение температуры будет находиться в диапазоне от 32 до 37 градусов. Если при этом гистерезис равен 0, то сигнал звучит, если температура ниже 37 и не звучит, если выше 37.

Если прибор настроен на режим сигнализации вне заданного диапазона (**U**), то сигнал звучит, если значение температуры будет ниже 32 или выше 37 градусов. Если при этом гистерезис равен 0, то сигнал звучит, если температура ниже 37 и не звучит, если выше 37.

Во время прерывистого звукового сигнала цифры на индикаторе гаснут в противофазе звуку. Если прибор настроен на постоянный звуковой сигнал цифры на индикаторе не гаснут. Во всех случаях после последнего нажатия любой из кнопок система через 5 секунд выходит в основной режим (индикация температуры и отработка заданных параметров) с сохранением изменений.


Чтобы настроить прибор на режим сигнализации холода или перегрева, или сигнал внутри диапазона, или сигнал вне диапазона необходимо нажать кнопку **П** затем подать питание на прибор, отпустить кнопку. После этой операции в меню добавляется 3 параметра **НПР**, **СuГ** и **ЮС**. Подтвердив параметр **НПР**, кнопкой меню **М** можно выбрать режим работы прибора. **COL** - режим сигнализации остывания датчика, **Hot** - режим сигнализации нагрева датчика, **П** - сигнализация внутри диапазона, **U** - сигнализация вне диапазона. Выбрав нужный режим необходимо подтвердить выбранное нажатием кнопки **П**.

Подтвердив параметр **СuГ** можно выбрать параметры сигнала. Кнопка **П** выбирает **F** - прерывистый сигнал, а кнопка **М** - постоянный сигнал. После выбранного подождать 5 секунд и система выйдет в основной режим.


Параметр **ЮС** служит для наладки прибора при производстве и потребителем не используется.

При коротком замыкании в цепи датчика прибора появляется число больше 300. При обрыве датчика появляется сообщение **-П8**.


Режим Hot  
УГГ = 5

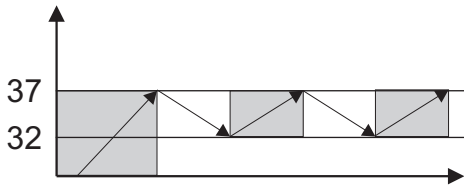


Режим Hot  
УГГ = 0

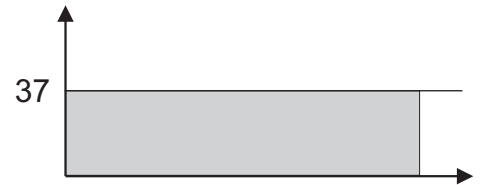


Режим COL  
УГГ = 5

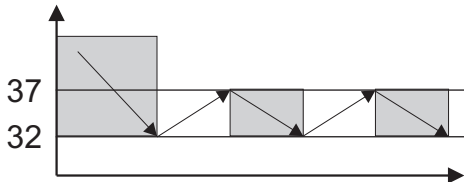


Режим COL  
УГГ = 0

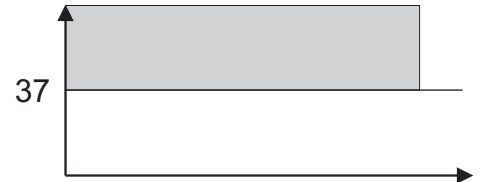


Режим П  
УГГ = 5

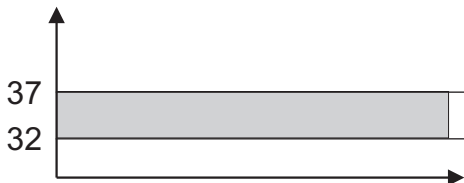

Режим П  
УГГ = 0

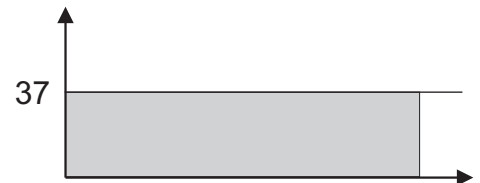

Режим U  
УГГ = 5

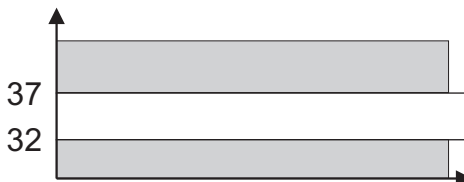

Режим U  
УГГ = 5

